



VANADIS 8

SUPERCLEAN

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

ASSAB 	UDDEHOLM 	参考标准		
		AISI	WNr.	JIS
ASSAB DF-3	ARNE	O1	1.2510	SKS 3
ASSAB XW-5	SVERKER 3	D6 (D3)	(1.2436)	(SKD 2)
ASSAB XW-10	RIGOR	A2	1.2363	SKD 12
ASSAB XW-42	SVERKER 21	D2	1.2379	SKD 11
CARMO	CARMO		1.2358	
CALMAX	CALMAX		1.2358	
VIKING	VIKING / CHIPPER		(1.2631)	
CALDIE	CALDIE			
ASSAB 88	SLEIPNER			
ASSAB PM 23 SUPERCLEAN	VANADIS 23 SUPERCLEAN	(M3:2)	1.3395	SKH 53
ASSAB PM 30 SUPERCLEAN	VANADIS 30 SUPERCLEAN	(M3:2 + Co)	1.3294	SKH 40
ASSAB PM 60 SUPERCLEAN	VANADIS 60 SUPERCLEAN		(1.3292)	
VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN	VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN			
VANADIS 6 SUPERCLEAN	VANADIS 6 SUPERCLEAN			
VANADIS 8 SUPERCLEAN	VANADIS 8 SUPERCLEAN			
VANADIS 10 SUPERCLEAN	VANADIS 10 SUPERCLEAN			
VANCRON 40 SUPERCLEAN	VANCRON 40 SUPERCLEAN			
ELMAX SUPERCLEAN	ELMAX SUPERCLEAN			
ASSAB 518		P20	1.2311	
ASSAB 618		(P20)	1.2738	
ASSAB 618 HH		(P20)	1.2738	
ASSAB 618 T		(P20)	(1.2738)	
ASSAB 718 SUPREME	IMPAX SUPREME	(P20)	1.2738	
ASSAB 718 HH	IMPAX HH	(P20)	1.2738	
NIMAX	NIMAX			
VIDAR 1 ESR	VIDAR 1 ESR	H11	1.2343	SKD 6
UNIMAX	UNIMAX			
CORRAX	CORRAX			
ASSAB 2083		420	1.2083	SUS 420J2
STAVAX ESR	STAVAX ESR	(420)	(1.2083)	(SUS 420J2)
MIRRAX ESR	MIRRAX ESR	(420)		
MIRRAX 40	MIRRAX 40	(420)		
POLMAX	POLMAX	(420)	(1.2083)	(SUS 420J2)
RAMAX HH	RAMAX HH	(420 F)		
ROYALLOY	ROYALLOY	(420 F)		
PRODAX				
ASSAB MM40				
ALVAR 14	ALVAR 14		1.2714	SKT 4
ASSAB 2714			1.2714	SKT 4
ASSAB 8407 2M	ORVAR 2M	H13	1.2344	SKD 61
ASSAB 8407 SUPREME	ORVAR SUPREME	H13 Premium	1.2344	SKD 61
DIEVAR	DIEVAR			
HOTVAR	HOTVAR			
QRO 90 SUPREME	QRO 90 SUPREME			

() - 改良级

一胜百品牌(ASSAB)是一胜百太平洋有限公司所拥有的注册商标。

本文所载资料,是根据我们目前的知识水平所编写,目的是提供对我们的产品及使用的一般建议,因此不应当当做是描述产品特定性质的保证,或者被用于其它特定用途。每个一胜百的用户应当自己判断选择一胜百产品和服务的适用性。

版本 D3160801

20160725

工模具钢的关键性能

与模具优良性能有关的性能

- 根据应用选择硬度
- 极高的耐磨性
- 充足的韧性以防止由于崩角/开裂导致的早期失效

通常，高耐磨性的模具韧性都较低，反之亦然。然而，在许多情况下使模具有最佳的性能，必须同时具备高耐磨性和高韧性。

Vanadis 8 SuperClean是经粉末冶金炼钢工艺生产的、兼具极好的耐磨性和高韧性的模具钢。

与模具制作有关的性能

- 机械加工性
- 热处理
- 热处理尺寸稳定性
- 表面处理

高合金工模具钢通常比低合金钢更难机加工和热处理。因此高合金钢模具的制作费用也较高。

由于谨慎并均衡地采用合金化与粉末冶金工艺流程，Vanadis 8 SuperClean在热处理方面，与AISI D2钢类似。而Vanadis 8 SuperClean淬火和回火后的尺寸稳定性远优于常规制造的高性能冷作钢，这是其巨大优势之一。这也意味着Vanadis 8 SuperClean是一款非常适合表面涂层的工模具钢。

应用

Vanadis 8 SuperClean常适用于超长时间运作的工具，其中磨粒磨损是主要问题。由于硬质合金或高速钢等材料所制造的工具易崩裂或产生开裂，因此结合了极高耐磨性与良好韧性的Vanadis 8 SuperClean成为适合这类作业的理想替代品。

例如:

- 冲裁与成型
- 精冲
- 电气板材冲裁
- 冲压垫片
- 拉深
- 冷锻
- 切刀（纸和铝箔）
- 粉末压制
- 制粒机刀
- 挤出机螺杆等

简介

Vanadis 8 SuperClean 是铬钼钒合金钢，其具有以下特性：

- 极高的耐磨粒磨损和耐粘着磨损性能
- 高抗压强度, 64 HRC
- 非常好的淬透性
- 良好的延展性
- 淬火时展现的高稳定性
- 良好的抗回火性
- 良好的加工和磨削性能

典型成分 %	碳 2.3	硅 0.4	锰 0.4	铬 4.8	钼 3.6	钒 8.0
交货状态	软化退火至 ≤ 270 HB					
颜色代码	绿色/浅紫色					

特性


物理性能

淬火和回火至 62 HRC

温度	20°C	200°C	400°C
密度 kg/m ³	7,460	-	-
弹性模量 MPa	230,000	210,000	200,000
热膨胀系数 20°C起/°C	-	10.8 × 10 ⁻⁶	11.6 × 10 ⁻⁶
热传导系数 W/m°C	-	25	28
比热 J/kg°C	470	-	-



延展性

无缺口冲击试验，CR2（厚度方向）。显示的冲击强度为平均值。Vanadis 8 SuperClean 与 ASSAB PM 23 SuperClean 具备类似的抗冲击强度。

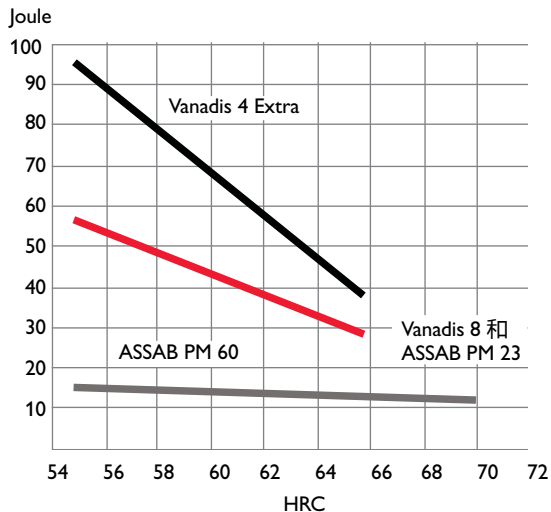

机械加工性

与另一厂商的10%钒钢PM10V相比，ASSAB PM SuperClean粉末钢、Vanadis 10 SuperClean、Vanadis 8 SuperClean、ASSAB PM 23 SuperClean 及 Vanadis 4 Extra SuperClean的机械加工性能。

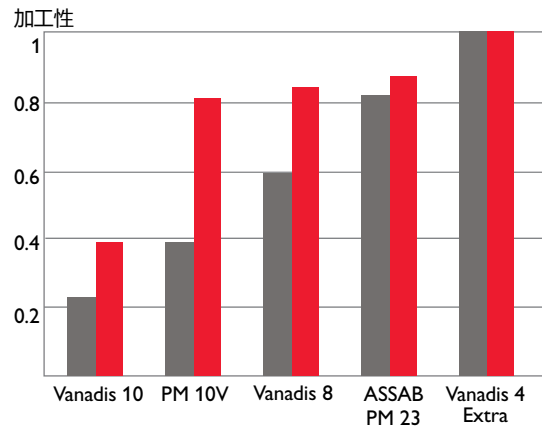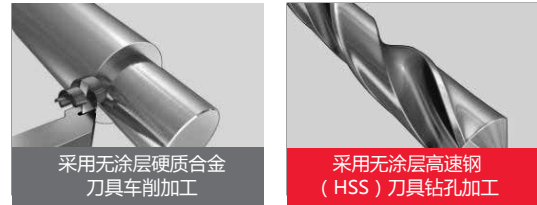

热处理

去应力回火

粗加工后的模具应整体加热至650°C，保温2小时。缓慢冷却至500°C，然后空冷。

淬火

预热温度：首先600–650°C，再 850–900°C

奥氏体化温度: 1020–1180°C

保温时间: 淬火温度高达1100°C时，30分钟；温度超过1100°C时，15分钟。

注意: 保温时间 = 在淬火温度下，工具热透后的时间。少于建议的保温时间会导致硬度降低。在淬火过程中，应避免工具脱碳与氧化。

淬火介质

- 在真空炉中，以足够正压（不少于2bar）的气体冷却
- 200–550°C 的热浴或流态床炉中进行马氏体分级淬火
- 空气或气体强制冷却

注意: 一旦温度达到50-70°C，立刻进行回火。


为获得该工具的最佳性能，在可接受的变形范围内，应尽可能加快冷却速度。

与给定的回火曲线相比，淬火速度太慢会损失硬度。

如壁厚超过50mm，分级淬火之后应强制风冷。

CCT-曲线图

奥氏体化温度 1020°C. 保温时间 30 分钟。

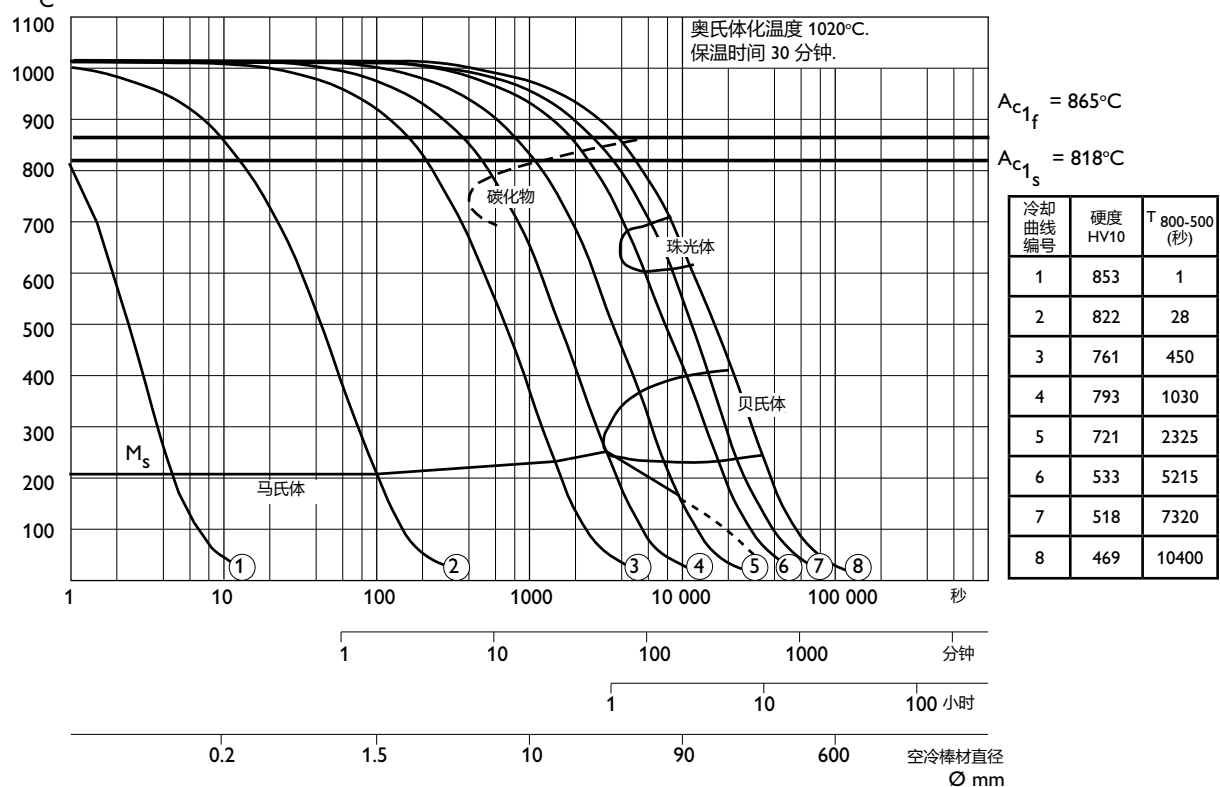


回火

根据所需硬度，参考回火曲线图，选择回火温度：至少回火两次，每次回火时必须冷却至室温。若对尺寸稳定性和韧性有极高的要求，强烈建议回火三次，且温度不低于540°C。

回火温度若低于540°C时，虽然可在一定程度上提高硬度和抗压强度，但也会损害耐开裂性及尺寸稳定性。而且，如果选择降低回火温度，也不要低于520°C。

二次回火时，应保温至少两小时。三次回火时，保温时间至少为1小时。

回火曲线图

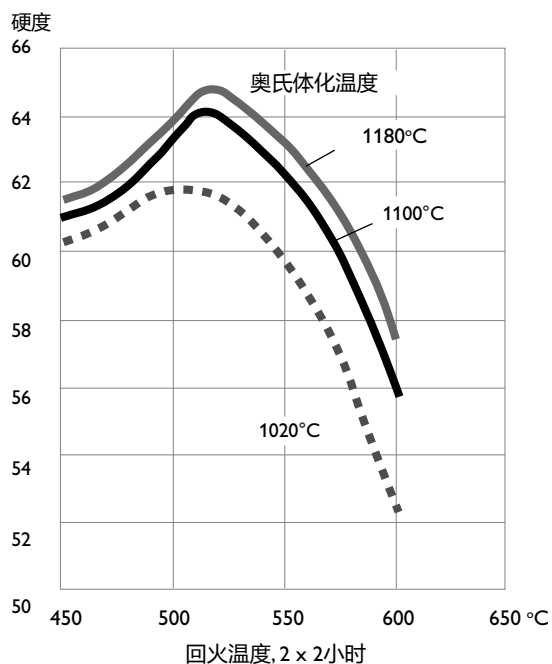

回火曲线基于15 x 15 x 40 mm的样品热处理并强制气冷后的数据。由于实际工具尺寸及热处理参数等差异经热处理后，工模具的硬度可能会下降。



切削参数推荐

以下的切削数据仅供参考，应根据实际条件进行调整。

交货条件：软化退火至 ≤ 270 HB

车床加工

切削参数	硬质合金车刀		高速钢车刀
	粗车	精车	精车
车削速度 (V_c) m/min	70-100	100-120	8-10
进给量 (f) mm/rev	0.2-0.4	0.05-0.2	0.05-0.3
切深 (a_p) mm	2-4	0.5-2	0.5-3
硬质合金刀具ISO标号	* K20, P10-P20 C2, C7-C6	* K15, P10 C3-C7	-

* 使用耐磨的 Al_2O_3 - 涂层硬质合金级别

钻孔加工

高速钢麻花钻

钻头直径 mm	切削速度 (V_c) m/min	进给量 (f) mm/rev
≤ 5	8-10*	0.05-0.15
5-10	8-10*	0.15-0.20
10-15	8-10*	0.20-0.25
15-20	8-10*	0.25-0.35

* 涂层高速钢钻头 $v_c = 14-16$ m/min.

硬质合金钻头

加工参数	钻头类型		
	可转位钻头	整体硬质合金	钎焊硬质合金 ¹⁾
钻孔速度 (V_c) m/min	90-120	50-70	25-35
进给量 (f) mm/rev	0.05-0.25 ²⁾	0.08-0.20 ³⁾	0.15-0.25 ⁴⁾

¹⁾ 可替换式或钎焊硬质合金刀具

²⁾ 钻孔直径为 20-40 mm 的进给速度

³⁾ 钻孔直径为 5-20 mm 的进给速度

⁴⁾ 钻孔直径为 10-20 mm 的进给速度

铣床加工

面铣和直角台阶铣

切削参数	硬质合金铣刀	
	粗铣	精铣
铣削速度 (V_c) m/min	40-70	70-100
进给量 (f) mm/tooth	0.2-0.4	0.1-0.2
切深 (a_p) mm	2-4	1-2
硬质合金刀具ISO标号	* K20, P10-P20 C3, C7-C6	* K15, P10 C3, C7

* 使用耐磨的 Al_2O_3 - 涂层硬质合金级别

端铣

切削参数	端铣刀类型		
	整体硬质合金	可转位硬质合金	高速钢刀具
铣削速度 (V_c) m/min	35-45	70-90	5-8 ¹⁾
进给量 (f) mm/tooth	0.01-0.2 ²⁾	0.06-0.20 ²⁾	0.01-0.3 ³⁾
硬质合金刀具ISO标号	-	³⁾ K15 P10-P20 C3, C7-C6	-

¹⁾ 涂层高速钢端铣刀 $v_c = 12-16$ m/min.

²⁾ 取决于端铣径向深度及铣刀直径

³⁾ 使用耐磨的 Al_2O_3 - 涂层硬质合金级别

磨削加工

一般砂轮建议如下。更多详情可参见工模具钢的磨削手册。

磨削方式	退火状态	淬硬状态
平面砂轮平面磨削	A 46 HV	B151 R50 B3* A 46 GV
扇形砂轮平面磨削	A 36 GV	A 46 GV
外圆磨削	A 60 KV	B151 R50 B3* A60 KV
内圆磨削	A 60 JV	R151 R75 B3* A 60 JV
成型磨削	A 100 JV	B126 R100 B6* A 100 JV

* 如果可能，请使用CBN砂轮

电火花加工 — EDM

如在淬火及回火状态下进行电火花加工，最后一道工序应采用电火花精加工，即低电流、高频率。

为了获得最佳性能，电火花加工过的表面需再研磨/抛光，工具须在比原先回火温度约低25°C的条件下再次回火。


当电火花加工大尺寸或形状复杂的工模具时，应在不低于540°C的高温下再次回火。

一胜百冷作工模具钢的对比

材料性能及抵抗失效的能力

一胜百钢材种类	硬度/ 抗塑性变形	机加工性能	磨削性	尺寸稳定性	抗性		抗疲劳开裂	
					抗磨粒磨损	抗粘着磨损	延展性/抗崩角	韧性/抗整体开裂
常规冷作工模具钢								
ASSAB DF-3	■	■	■	■	■	■	■	■
Calmax	■	■	■	■	■	■	■	■
Caldie (ESR)	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB 88	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB XW-42	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB XW-10	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB XW-5	■	■	■	■	■	■	■	■
粉末冶金工模具钢								
Vanadis 4 Extra*	■	■	■	■	■	■	■	■
Vanadis 8*	■	■	■	■	■	■	■	■
Vancron 40*	■	■	■	■	■	■	■	■
粉末冶金高速钢								
ASSAB PM 23*	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB PM 30*	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSAB PM 60*	■	■	■	■	■	■	■	■
常规高速钢								
AISI M2	■	■	■	■	■	■	■	■

* 一胜百超纯净粉末冶金工模具钢

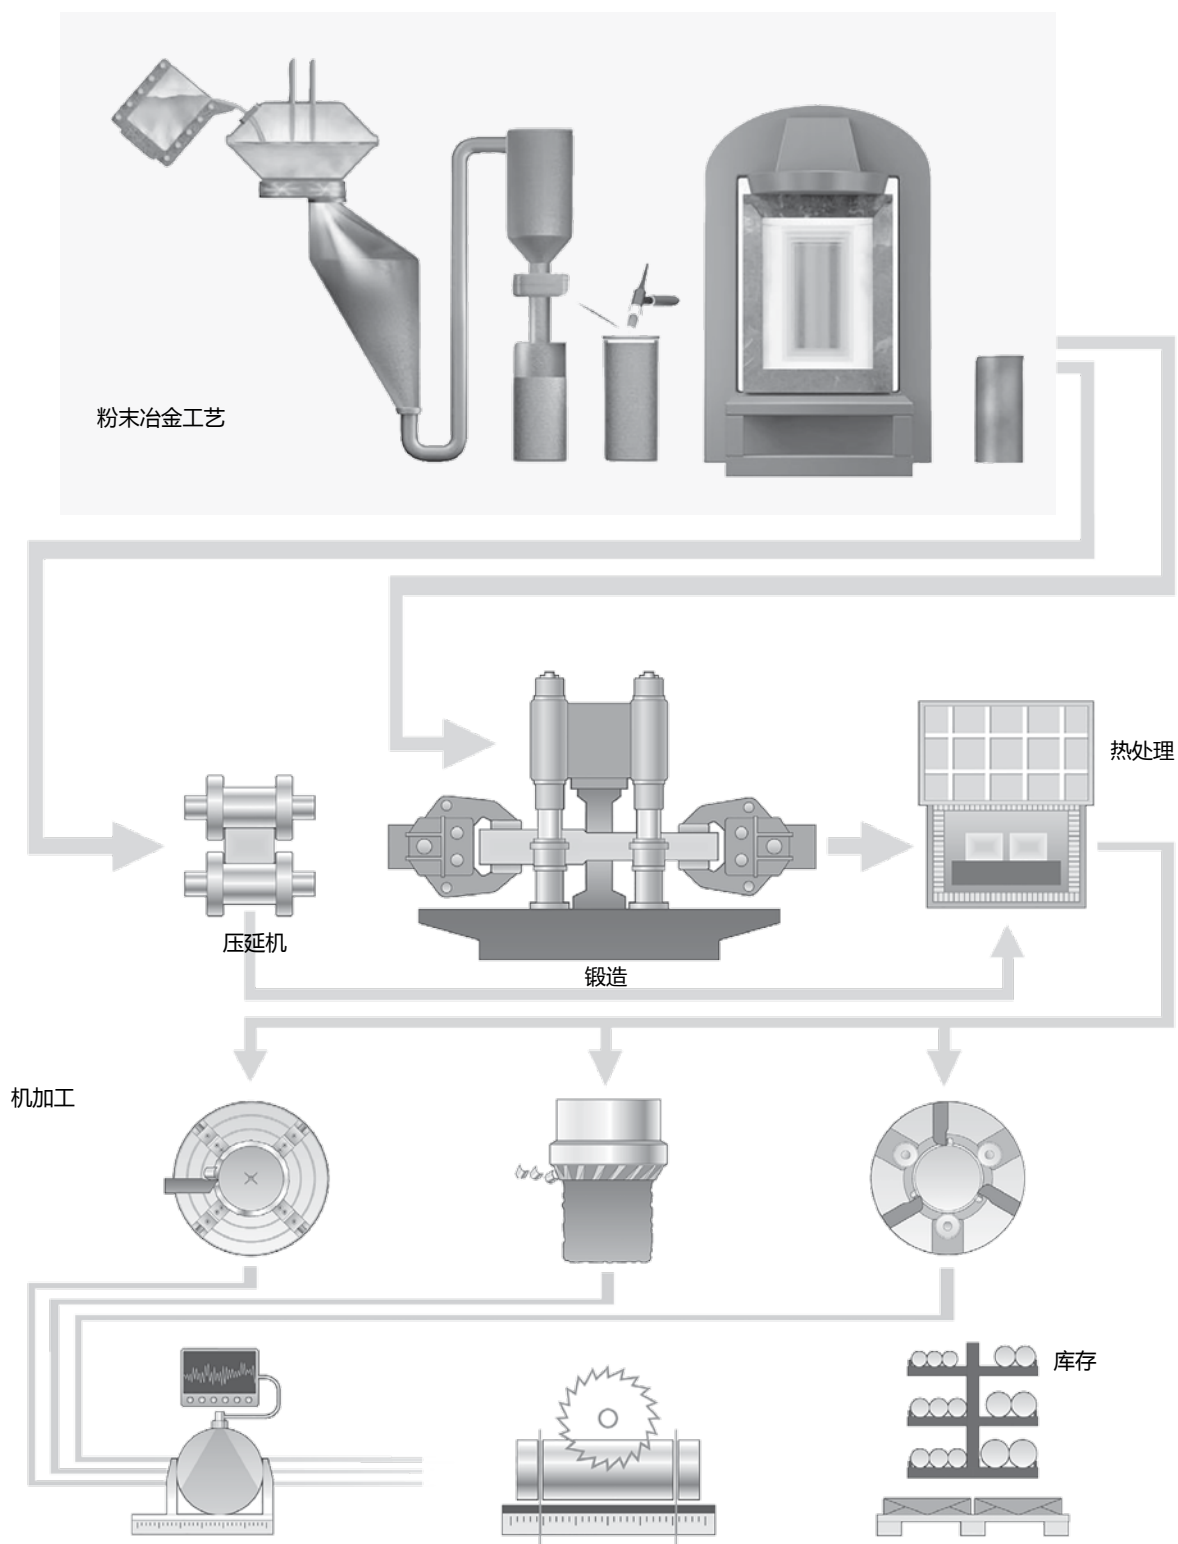

粉末冶金工艺

粉末冶金工艺中，使用氮气将熔融钢雾化成小液滴或颗粒。每个小颗粒会迅速凝固，碳化物短时间内几乎无法产生。然后，在高温及高压下，通过热等静压（HIP）将这些粉末颗粒压缩成钢锭，再用常规方法把钢锭轧制或压制成材。

最终钢结构完全均匀，其中含有随机分布的微型碳化物，对裂纹萌生无害，但仍将保护工具免受磨损。

大夹杂物可导致裂纹萌生。因此，粉末冶金工艺进一步发展，提高了钢的纯净度。时至今日，一胜百粉末钢已经发展到第三代，是市场上最洁净的粉末冶金工模具钢产品。

热处理

在交货之前，所有各种棒材需经热处理，包括软化退火、淬回火。这些作业令钢材兼具适当的硬度和韧性。

机加工

材料完工入库前，我们会根据所需的尺寸和确切的公差，对棒型材进行粗加工。对大尺寸棒材进行车床加工时，钢棒材围绕固定的刀具旋转。切削较小尺寸时，切割工具围绕棒材旋转。为确保产品质量及工模具钢的完整性，所有棒材都须经表面外观及超声波检测。然后，我们会去除棒材的两端，以及所有发现缺陷的部分。

更多详情

请与当地一胜百联系，以获得更多的有关钢材选择、热处理、应用和可供钢材等信息。

一胜百


卓越的工模具解决方案

一站式供应商



一胜百是领先业界、无可媲美的一站式产品和服务供应商，面向全球市场，提供卓越的工模具解决方案。除了供应工模具钢及特殊钢材之外，我们也致力于提供覆盖所有供应链的综合增值服务，如机械加工和热处理，确保为客户打造方便可靠的钢材使用体验。我们也致力于为客户提供解决方案，不断推陈出新，提高总体加工成本效益。



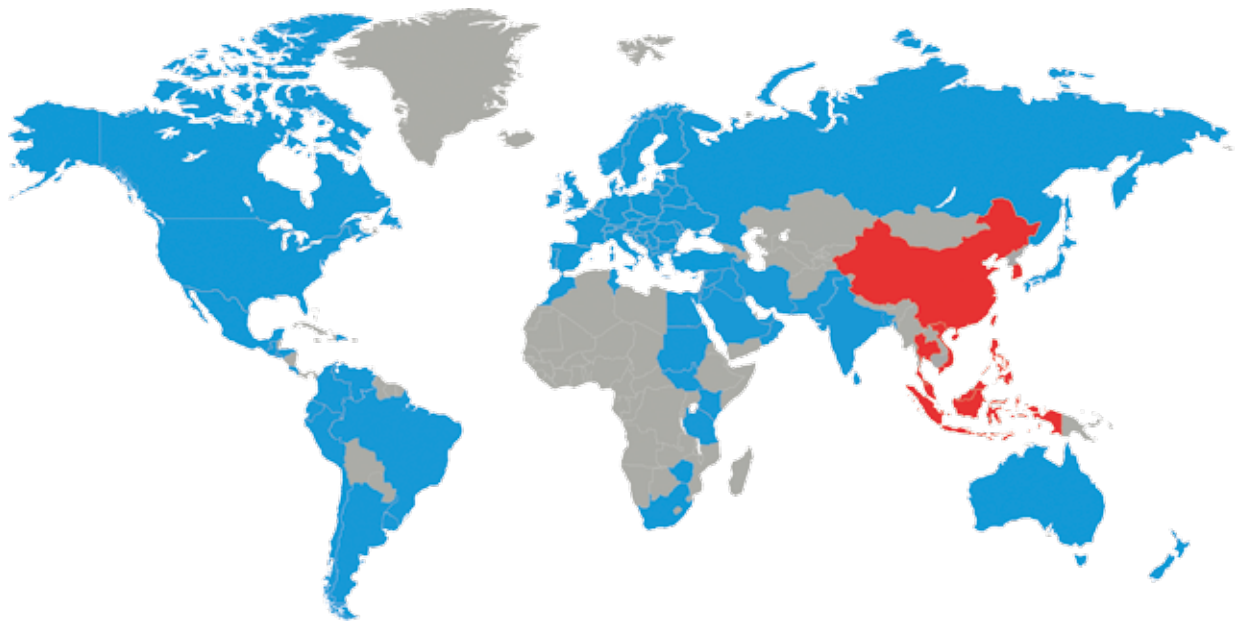

正确选择钢材至关重要。一胜百工程师和冶金学家可以随时辅助您,针对不同应用选择最合适的模具钢种,以及最佳的处理方式。一胜百不仅提供卓越品质的模具钢材,还提供世界最先进的机加工,热处理和表面处理服务,增强模具钢性能,满足最短交货期的需求。一胜百不只是一个模具钢的供应商,而且是提供一站式整体化解决方案的可靠的合作伙伴。

一胜百和Uddeholm遍布全球,不论您身处何地,确保您可以获得高品质的模具钢和当地支持。同时,我们继续确保作为模具钢的世界领导地位。

如需要更多信息,请浏览 www.assab.com